

平成23年3月18日  
消費者庁

## 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1件  
(うち半密閉式(CF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 2件  
(うち一輪車1件、携帯型電気冷温庫1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 6件  
(うち介護ベッド用手すり1件、踏み台(アルミニウム合金製)1件、介護ベッド1件、電気冷蔵庫1件、電気あんか1件、自転車用幼児座席1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件  
該当なし

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

### 5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号A200800258を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

### 6. 特記事項

- (1) ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児座席について  
(管理番号A201001093)

### ①事件事象及び再発防止策について

ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児座席において、幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、当該製品のネジの緩みから右側足乗せ部分が外れ、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷する事故が平成20年12月に発生していたとの報告がありました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品を含む型式（下記）については、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の支柱が破損し、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷する事故が発生しています。

同社は、事故の再発防止のため、12製品について、平成22年9月21日にホームページへ掲載するとともに、平成22年9月22日に新聞社告を掲載し、その後も継続して、事業者のオンライン登録者へのメール発出、子育て中の女性向けウェブサイトへの広告の掲載、育児雑誌に広告を掲載し、樹脂製の製品と無償交換を呼び掛けています。また、平成23年1月27日には主要紙への新聞社告を再度掲載すると共に平成23年1月末に全国の自転車販売店へポスター及びチラシの再配布を実施、更に全国の幼稚園及び保育園へのポスター掲示とチラシの配布等を実施しており、継続して無償交換を呼び掛けています。

### ②対象製品等：製品名、商品名、モデル名及び交換対象台数

（詳細は別添参照）

製品名：自転車用後席幼児用座席（リヤチャイルドシート）

商品名：①	NEWロイヤルチャイルドシート	RCSNRX. A	88,765台
②	ロイヤルチャイルドシートSTD	RCS-SRT	1,845台
③	NEWデラックスチャイルドシート	RCS-MH. A	13,582台
④	ロイヤルチャイルドシート	RCS-NAS	55,324台
⑤	ロイヤルチャイルドシート	RCS-SDX	171,150台
⑥	NEWロイヤルチャイルドシート	RCS-NRX	61,163台
⑦	デラックスチャイルドシート	RCS-MHBC	132,596台
⑧	デラックスチャイルドシート	RCS-MHB	6,031台
⑨	リヤ子供乗せ	RCS-MSG	13,480台
⑩	リヤ子供乗せ	KNR-69SG	23,172台
⑪	子ざぶとん専用チャイルドシート	RCS-K	687台
⑫	リヤチャイルドシート（ヤマハ発動機ブランド）	Q5K-YSK-051	1,728台
	合計		569,523台

回収対象台数 569,523台

回収率 28.2%（平成23年3月17日現在）

### ③消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う無償交換を受けていない方は、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

（ブリヂストンサイクル株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-22-0355

受付時間：9時～18時

（3月31日まで、月～土：日、祝日と事業者指定休日を除く。）

（4月1日以降、平日：土、日、祝日と事業者指定休日を除く。）

ホームページ：<http://www.bsycle.co.jp>

## 対象製品の詳細

商品名	NEW ロイヤル チャイルドシート	ロイヤルチャイルド シート STD	NEW デラックス チャイルドシート
モデル名	RCSNRX. A	RCS-SRT	RCS-MH. A
商品写真			
※識別ポイント	①ヘッドレスト形状 ②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド	①楕円形(中央に布) ②Y型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッドあり	① 長方形 ② T型シートベルト ③ 一文字型 ④ 股パッドあり
販売期間	2007年11月～ 2010年5月	2008年5月～ 2010年6月	2008年3月～ 2010年6月
対象台数	88,765 個	1,845 個	13,582 個

商品名	ロイヤル チャイルドシート	ロイヤル チャイルドシート	NEW ロイヤル チャイルドシート
モデル名	RCS-NAS	RCS-SDX	RCS-NRX
商品写真			
※識別ポイント	①ヘッドレスト形状 ②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド	①左右丸型 ②Y型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッドあり	①楕円形(中央に布) ②X型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッド無し
販売期間	2009年6月～ 2010年9月	2002年9月～ 2008年9月	2007年1月～ 2009年9月
対象台数	55,324 個	171,150 個	61,163 個

商品名	デラックス チャイルドシート	デラックス チャイルドシート	リヤ子供乗せ
モデル名	RCS-MHBC	RCS-MHB	RCS-MSG
商品写真			
※識別ポイント	※クッション柄 ① 長方形 ② X型シートベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッド無し ※チェック柄クッション柄	① 長方形 ② X型シートベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッド無し ※動物(犬)柄クッション	① ヘッドレスト無し ② 2点式腰ベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッドなし ※シルバー色クッション BRIDGESTONE ロゴあり
販売期間	2000年2月～ 2009年11月	2000年2月～ 2008年3月	2000年3月～ 2009年8月
対象台数	132,596個	6,031個	13,480個

商品名	リヤ子供乗せ	子ざぶとん専用 チャイルドシート	ヤマハ発動機ブランド リヤチャイルドシート (RCS-NASと同型式)
モデル名	KNR-69SG	RCS-K	05K-YSK-051
商品写真			
※識別ポイント	① ヘッドレスト無し ② 2点式腰ベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッドなし ※動物(猫)柄クッション	① 長方形 ② X型シートベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッド無し ※クッション別売り	① 左右丸型 ② Y型シートベルト ③ アップハンドル型 ④ 股パッドあり ※背面にYAMAHA ロゴ
販売期間	1995年4月～ 2006年4月	2003年4月～ 2007年10月	2009年7月～ 2010年9月
対象台数	23,172個	687個	1,728個

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担当：小林、中嶋、榎本  
電話：03-3507-9204 (直通)

(事故情報対応チーム) 担当：金児、滝  
電話：03-3507-9146 (直通)

(ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児  
座席についての発表資料に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、中村、野中 電話：03-3501-1707 (直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201001087	平成23年3月4日	平成23年3月15日	半密閉式(CF式) ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用)	PH-24A(40)	パロマ工業株式会社 (現 株式会社パロマ)	火災	店舗において、当該製品を使用中、ダクトと天井の隙間から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から10年以上経過した製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A200800258	平成20年5月26日	平成20年6月11日	一輪車	T-1161	トーエイライト株式会社	重傷 1名	当該製品乗車中にペダルが脱落し、バランスを崩したため、転倒し左肘を複雑骨折した。調査の結果、当該製品のサドルが本体に対して、前後逆向きに取り付けられて使用していたため、前方向にペダルを漕いでも、通常とは逆方向にペダルを回転させることとなり、継続的にペダルが逆回転されたことにより、ペダル固定ネジが緩む方向に力が加えられ、ネジが外れ、ペダルが脱落したことにより負傷したものと考えられる。	山形県	平成20年6月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201001094	平成23年3月8日	平成23年3月16日	携帯型電気冷温庫	ACW-600	株式会社アピックスインターナショナル (輸入事業者)	火災	当該製品の背面部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	富山県	

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001088	平成23年2月23日	平成23年3月15日	介護ベッド用手すり	死亡1名	当該製品の上横棧に首が乗り、体をねじるような体勢の使用者が発見され、死亡が確認された。発見時の体勢になった状況も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
A201001089	平成23年3月2日	平成23年3月15日	踏み台(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品の天板に跨って作業中、転落し、負傷した。作業状況も含め、現在、原因を調査中。	山口県	
A201001090	平成23年2月14日	平成23年3月15日	介護ベッド	死亡1名	家人が当該製品の脚部の下に酸素吸入チューブが挟まっているのを発見し、使用者が病院に搬送されたが、3日後に死亡した。当該製品の脚部の下に酸素吸入チューブが挟まった状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、3月7日
A201001091	平成23年3月7日	平成23年3月15日	電気冷蔵庫	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の内部に小動物が侵入した状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201001092	平成23年3月7日	平成23年3月16日	電気あんか	火災	当該製品の電源を入れたまま布団の中に入れ、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の電源コードが断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001093	平成20年12月23日	平成23年3月16日	自転車用幼児座席	重傷1名	幼児(3歳男児)を当該製品に乗せて自転車で走行中、当該製品のネジの緩みから右側足乗せ部分が外れ、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品の足乗せがぐらついた状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、3月8日 事業者名： ブリヂストンサイクル株式会社(輸入事業者) 機種・型式： RCS-MSG 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、同種事故の再発防止の観点から、金属製の当該製品使用者等に向けて事故の危険性を周知し、樹脂製の製品への無償交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの。 平成22年9月21日からリコール実施 回収率 28.2%

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし



一輪車（管理番号：A200800258）

